

| Id | Vägtyp | Vandringshinder för fisk | Vandringshinder för utter | Vattendrag | Typ av vandringshinder | Åtgärdsförslag | Prioritering 1 - hög prio 2 - medel prio 3 - låg prio 4 - åtgärdas ej | Förekomst av utter eller öring | Kommentar |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|------------------|
| -1 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Lagan södra Skillingaryd | Utteranpassning saknas vid trumman. | Uttern kan passera över den grusade gång- och cykelvägen utan att det utgör en fara för att bli påkörd. Någon åtgärd föreslås ej. | 4 | - | - |
| 6391 | Kommunal | Kanske | Ja | Tillflöde Lagan Fåglabäck | Heltrumma som är utloppet till en mycket lång kulvertering under hela Skillingaryd. Vi vet ej hur trumman ser ut inuti. Det finns inga förutsättningar för utter att passera i trumman. | Ingen åtgärd är möjlig att genomföra då det handlar om en kulvert under hela Skillingaryds samhälle. | 4 | - | - |
| 6516 | Kommunal | Nej | Ja | Linnarebäcken | Utteranpassning saknas vid GC-bron. | Passagen gäller för en GC-väg och det bedöms inte vara någon fara för uttern att passera över GC-vägen. Ingen åtgärd föreslås. | 4 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|----|-------------------|---|--|---|---|---|
| 6517 | Kommunal | Nej | Ja | Linnarebäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | - | - |
| 6518 | Kommunal | Nej | Ja | Linnarebäcken | Eventuellt dåligt dimensionerade rör. Vandringshinder för utter men ingen större fara då det är en cykelväg. | Åtgärdas eventuellt i samband med dagvattenhantering i området. | 3 | - | - |
| 6749 | Kommunal | Nej | Ja | Lagan | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | - | - |
| 6967 | Enskild | Nej | Ja | Tillflöde Gnyltån | Utteranpassning saknas vid trumman. | Tveksamt om åtgärd behövs då det är en grusväg utan större mängder trafik. | - | - | Informera väghållaren om vår inventering. |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|----|----------------------|--|---|---|---|---|
| 6968 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Gnyltån | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
| 6969 | Kommunal | Ja | Ja | Tillflöde Gnyltån | Fall ur trumman så fisk inte kan vandra uppströms. Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. För åtgärdande av vandringshindret för fisk behöver det undersökas om det går att bygga trappor mellan röret och vattenytan eller om trumman behöver läggas om alternativt bytas ut. | 1 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|----|------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| 7146 | Enskild | Nej | Ja | Linnarebäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vandringshindret finns vid en grusväg i skogen som troligen är lågt trafikerad. Bedömningen är att uttern har liten risk att bli påkörd och ingen åtgärd av vandringshindret föreslås. | - | - | Informera vägghållaren om vår inventering. |
| 7312 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Stödstorpaån | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. Trumman för den kommunala bilvägen och sedan för järnväg (Trafikverkets) är direkt anslutning till varandra och bör åtgärdas samtidigt. | 1 | Noterad förekomst av utter. Tämliigen bra habitat för öring. | Kontakt Trafikverket för att åtgärda deras vandringshinder samtidigt. Kan Vaggeryds cell vara en samarbetspartner? |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|----|----|--|---|---|---|---|--|
| 7440 | Enskild | Ja | Ja | Tillflöde Lagan Båramobäcken | Vandringshinder för fisk p g a för lite vatten i trumman. Inloppet är igenvuxet. | Vid åtgärdande av vandringshinder för fisk bör det utredas om trumman kan läggas rätt så att fall inte uppstår eller om trumman behöver bytas helt. | - | - | - |
| 7600 | Kommunal | Ja | Ja | Tillflöde Lagan södra Skillingaryd | Heltrumma med fall ur trumman så fisk har svårt att vandra uppåt i vattendraget. Utteranpassning saknas vid trumman. | För åtgärdande av vandringshindret för fisk behöver det undersökas om det går att bygga trappor mellan röret och vattenytan eller om trumman behöver läggas om alternativt bytas ut. | 4 | - | Trumman har åtgärdats och nu är det inget fall eller vandringshinder för fisk. Eftersom trumman ligger under en cykelväg så bedöms det inte vara någon fara för uttern att passera över vägen och någon utterpassage är inte nödvändig att göra. |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----|-----|------------------------------------|--|---|---|---|---|
| 7601 | Enskild | Ja | Ja | Tillflöde Lagan södra Skillingaryd | Fall in i trumman så det blir svårt för fisken att vandra uppåt i vattendraget. Ingen utteranpassning finns i trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. För åtgärdande av vandringshindret för fisk behöver det undersökas om det går att bygga trappor mellan röret och vattenytan eller om trumman behöver läggas om alternativt bytas ut. | - | - | Fortifikationsverket är väghållare, informera dem om vår inventering. |
| 7689 | Statlig | Nej | Nej | Lagan | Inget vandringshinder | - | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
| 7754 | Enskild | Nej | Ja | Lagan | Osäkert om utter kan passera torrskodd, finns en eventuell gruspassage på ena sidan uttern kan använda. | Se över om utterpassagen kan förstärkas. | - | - | Fortifikationsverket är väghållare, informera dem om vår inventering. |
| 7766 | Enskild | Nej | Nej | Lagan | Inget vandringshinder | - | 4 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|--------|-----|----------------------------------|--|--|---|----------------------------|---|
| 7767 | Enskild | Nej | Ja | Lagan | En balkbro där det är svårt för utter att passera torrskodd. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter se över om det går att anlägga utterpassager på en eller båda sidorna av bron. | - | - | Informera väghållaren om vår inventering. |
| 7811 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Hjortsjön - Bodabäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Den ena trumman behöver rensas från skräp och material för att funktionen ska säkerställas och att fiska ska kunna passera helt fritt. Vid åtgärdande av vandringshindret för utter se över om det går att anlägga utterpassager på en eller båda sidorna av bron. | 1 | - | - |
| 7814 | Kommunal | Vet ej | Ja | Tillflöde Lagan Hokvägen | Oklart hur trummans funktion är då vi ej hittade utloppet. | Trummans funktion är oklart då den låg helt under vattnet och vi hittade inte utloppet. Åtgärden blir att i ett första steg utreda trummans funktion och plats. | 2 | - | - |
| 7841 | Enskild | Nej | Nej | Lagan | Inget vandringshinder | - | - | Noterad förekomst av utter | Spår efter utter hittade under bron vid inventeringstillfället. |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----|----|----------------------|---|---|---|---|---|
| 7910 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Gnyltån | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
|------|---------|-----|----|----------------------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|------|----------|----|----|---------------------------|--|---|---|---|---|
| 7955 | Kommunal | Ja | Ja | Tillflöde Lagan Fåglabäck | Den platsen vi inventerade var inte bäcken utan ett dike som gick under vägen. Diket tar sedan stopp mitt i åkermarken ca 50 m uppströms vägen. Vandringshinder på grund av lite vatten i trumman, svårt för fisk att simma. Ingen möjlighet för uter att passera. Vid ett återbesök hittade vi en till passage som går under vägen, som är bäcken och sedan det som går under väg och järnväg och vidare i kulvert genom hela Skillingaryd. Två stycken trummor/rör som står vertikalt där vatten fylls upp finns vilket utgör ett vandringshinder. | Ej prioriterat att åtgärda eftersom det måste fungera som översvämningsskydd för väg och järnväg. Det är också vandringshinder i form av kulvert nedströms detta vandringshinder. Åtgärdas om man gör större åtgärder i vägnät eller vid järnväg. | 3 | - | - |
|------|----------|----|----|---------------------------|--|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|----|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|
| 7956 | Enskild | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Fåglabäck | Utteranpassning saknas vid trumman. | Tveksamt att föreslå att trumman ska åtgärdas då det är mycket begränsat med trafik över bron (3 bostadshus). Informera husägarna och väghållaren om den utförda inventeringen. | - | - | - |
| 7968 | Enskild | Ja | Ja | Lagan | Vandringshinder för fisk (hinder i trumman). Utter kan passera bredvid vattendraget utan att riskera att bli överkörd då det är skogsbilväg till sommarstuga. | - | - | - | Informera väghållaren om vår inventering. |
| 8060 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Lagan norr om Götaström | Utteranpassning saknas vid trumman. | Ingen åtgärd eftersom det inte bedöms vara någon fara för uttern att passera över gång- och cykelvägen. | 4 | Möjligt habitat för öring | - |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|----|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------|---|
| 8061 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Lagan norr om Götaström | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. Trumman för den kommunala bilvägen och sedan för järnväg (Trafikverkets) är direkt anslutning till varandra och bör åtgärdas samtidigt. bör också samordnas med punkt 8702. | 3 | - | Komplext vandringshinder då det är flera vandringshinder i rad som behöver åtgärdas för att få effekt. Dels två kommunala bilvägar men också Trafikverkets järnväg och dels vattenfallet upp till dammen. |
| 8062 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Lagan norr om Götaström | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | Möjligt habitat för öring | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|----|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 8195 | Kommunal | Nej | Ja | Lagan | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | - | - |
| 8209 | Kommunal | Nej | Ja | Lagan | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | - | Heter också 8210. Här kan skylt vara aktuell då man sett utter just här och det kör mycket bilar. |
| 8255 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Båramobäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | - | Trafikerad väg |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|----|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|
| 8264 | Kommunal | Nej | Ja | Gnyltån | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | Möjliga habitat för öring | - |
| 8479 | Kommunal | Ja | Ja | Lagan | Slutet rör som hör till kraftverket. | Ingen åtgärd utan att vattenkraftverket ändras. | 4 | Bra-mycket bra habitat för öring | Vaggeryds energi anlägger ålyngelledare vid turbinen och flyktväg för fisk vid inloppet till tuben. |
| 8585 | Enskild | Ja | Ja | Lagan | Vattenkraftverk med stort fall. | Ingen åtgärd utan att vattenkraftverket ändras. | - | - | Informera vägghållaren om vår inventering. |
| 8702 | Kommunal | Ja | Ja | Tillflöde Lagan norr om Götaström | Snabb vattenhastighet inuti trumma, dock inget fall. Uppströms är det en liten uppsamlingsdamm som föregås av ett vattenfall där fisk inte kan ta sig upp. | Ev åtgärd behöver utföras i samarbete med punkt 8061. | 3 | - | Komplext vandringshinder då det är flera vandringshinder i rad som behöver åtgärdas för att få effekt. Dels två kommunala bilvägar men också Trafikverkets järnväg. |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|-------------|------------------------------|--|--|---|--|---|
| 8863 | Kommunal | Nej | Ja | Lagan | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 2 | Noterad förekomst av utter, tämligen bra habitat för öring | Passagen sker över en cykelväg, därför inte prio 1. |
| 8891 | Enskild | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Båramobäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | - |
| 8972 | Kommunal | Nej | Ja, delvis. | Tillflöde Lagan Stödstorpaån | Två heltrummor i betong. Fisk kan passera i båda trummorna och utter i den ena (en plankan finns). | Utterpassagen behöver förstärkas så att plankan når hela vägen till marken bredvid alternativt lägga sten och grus i kanterna. | 1 | noterad förekomst av utter | - |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|----|---------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--|
| 9032 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Hjortsjön | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | Noterad förekomst av utter | Lämpligt att göra utterpassage då man sett utter i centrala Vaggeryd. Ökar också rörligheten för uttern, inte bara minskar risken för påkörning. |
| 9033 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Lagan-Hjortsjön | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | Noterad förekomst av utter | - |
| 9300 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Tängsjön | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----|----|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 9422 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Lagan sydost om Vaggeryd | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
| 9714 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Klevshult | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|-------|---|---|---|----------------------------------|---|
| 9816 | Kommunal | Ja | Ja | Lagan | Vid vattenkraftverk. Fisk eller utter kan inte passera. | Vid åtgärdande av vandringshinder för fisk krävs någon form av fisktrappa. Detta får göras inom ramen för en miljöprövning då vattenkraftverket har miljötillstånd. vid utredning av ev fisktrappa bör passage för utter också tas med. Det är dock i dagsläget ingen biltrafikerad väg utan fungerar nästan enbart som gång- och cykelväg. | 2 | - | Mark- och miljödomstolen är inblandad. Magnus Ljunggren ansvarar för kontakt med domstolen och har informerats om inventeringsresultatet. |
| 10079 | Kommunal | Ja | Ja | Lagan | Dammvall | Ingen åtgärd utan att vattenkraftverket ändras. | 2 | Bra-mycket bra habitat för öring | Mark- och miljödomstolen är inblandad. Magnus Ljunggren ansvarar för kontakt med domstolen och har informerats om inventeringsresultatet. |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|----|------------------------------|--|--|---|---|---|
| 10148 | Enskild | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Båramobäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | Informera väghållaren om vår inventering. |
| 10149 | Kommunal | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Båramobäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | - | Kolla så att bil- och cykelväg hänger ihop. |
| 10151 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Båramobäcken | Utteranpassning saknas eventuellt vid trumman. | Utteranpassningen bedöms som dålig men vid inventeringen var vi osäkra på om torröret bredvid trumman kan fungera som torrör för uttern. Detta bör utredas. | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-----|---------------------------|---|--|---|----------------------------|---|
| 10394 | Statlig | Ja | Ja | Lagan | Typ av kraftverk där varken fisk eller utter kan passera. | | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
| 10528 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Fåglabäck | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
| 10638 | Statlig | Nej | Nej | Lagan | Inget vandringshinder | - | - | Noterad förekomst av utter | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
| 10709 | Kommunal | Nej | Ja | Lagan | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | Noterad förekomst av utter | Behöver samordnas med Trafikverkets bro för järnvägen. |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|----|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 10727 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Lagan södra Skillingaryd | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
| 10745 | Kommunal | Nej | Ja | Linnarebäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | 1 | - | - |
| 20200429 | Statlig | Nej | Ja | tillflöde Lagan norr om Götaström | Utteranpassning saknas vid trumman. | Utter kan gå på gräset bredvid (trumman ligger inte under en väg utan längs med E4:an. Ingen åtgärd bedöms behövas. | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|-----|------------------------------|--|--|---|---|---|
| 20200430 | Statlig | Nej | Ja | Tillflöde Lagan Båramobäcken | Utteranpassning saknas vid trumman. | Vid åtgärdande av vandringshindret för utter behöver det undersökas vilken åtgärd som är lämpligast. Att ordna en utterpassage i vattnet eller att lägga ett torrör. | - | - | Trafikverket är väghållare, informera om vår inventering. |
| 20200506 | Kommunal | Ja | Nej | Tillflöde Lagan Fåglabäck | Vandringshinder på fall in i trumma och lätt fall genom trumma mot utlopp. Ingen risk för utter att passera över gångvägen som är en grusstig. | Vid åtgärdande av vandringshinder för fisk bör det utredas om trumman kan läggas rätt så att fall inte uppstår eller om trumman behöver bytas helt. Rensa inloppet till trumman. | 1 | - | - |