

Kalmar 2021-08-09

Projektnummer: C221079

# Egenkontrollplan

Objekt: Fenixskolan, Vaggeryd

**Moment som ska kontrolleras av fuksakkunnig (FS) är markerade med fet stil samt ikryssade i ruta "kontroll FS".** Moment där foto från entreprenören krävs är ikryssade i ruta "foto". I övrigt behövs underskrift från ansvarig (E=entreprenör) samt datum då moment är utfört.

Fuksakkunnig kontaktas senast **5 arbetsdagar** innan kontroll ska göras.

Kontrollplanen kan behöva revideras under projektets gång, avstämning ska därför ske löpande.

# 1 Golvkonstruktioner

## 1.1 UNDERTRYCKSVENTILERAD HD-MATTA

<i>Moment</i>	<i>Kontroll FS</i>	<i>Fotodokumenterat</i>	<i>Kontroll E</i>	<i>Utfört datum</i>
Golvvytskikt rivs ut, betongplattan slipas ren från lim- och mattrester samt rengörs.		X		
<b>Skivor på innerväggar kapas och byts ut i nederkant. Eventuella träsyllar byts och fuktskyddas mot betongplattan.</b>	X	X		
En undertrycksventilerad HD-matta monteras och tätas enligt tillverkarens anvisningar.				
<b>En täthetskontroll utförs när HD-matta har monterats och tätats.</b>	X			
Golvskivor monteras.				
Nya golvvytskikt appliceras.				
<b>En funktionskontroll utförs när golvkonstruktion är färdigställd.</b>	X			

## 1.2 EMISSIONSSPÄRR

<i>Moment</i>	<i>Kontroll FS</i>	<i>Fotodokumenterat</i>	<i>Kontroll E</i>	<i>Utfört datum</i>
Golvvytskikt rivs ut, betongbjälklaget slipas rent från lim- och mattrester samt rengörs.		X		
<b>Emissionsspärr monteras.</b>	X	X		
Golvskivor monterade.				
Nya golvvytskikt appliceras.				

# 2 Ytterväggar och fönster

## 2.1 SOCKELANSLUTNING

<i>Moment</i>	<i>Kontroll FS</i>	<i>Fotodokumenterat</i>	<i>Kontroll E</i>	<i>Utfört datum</i>
<b>Friläggning mot sockel, montering av fuktskydd utförd enligt leverantörs anvisning för källarvägg.</b>	X	X		
<b>Membran monterat vid partier. Underlaget har rengjorts/primats för</b>	X	X		

vidhäftning och applicering av membran. Anslutning mot yttervägg tät (observerat tätning vid vertikala skarvar)				
Plåtning under partier monterat.	X	X		
Marklutning och nivå i anslutning till fasad korrekt, plattläggning återställd.				

## 2.2 SANDWICHELEMENTENS FOGAR

<i>Moment</i>	<i>Kontroll FS</i>	<i>Fotodokumenterat</i>	<i>Kontroll E</i>	<i>Utfört datum</i>
Borttagning av fog, ytor rena vid behov slipat rent för vidhäftning.		X		
Plastbrickor utbytta mot ändamålsenliga mellanlägg.		X		
TB-fog monterad.		X		
TDV-rör i fogkryss.				
Bottningslist och fog monterat.		X		
Skador och missfärgningar lagade och ytor målade.		X		


## 2.3 UTFACKNINGSVÄGGAR MELLAN FÖNSTER

<i>Moment</i>	<i>Kontroll FS</i>	<i>Fotodokumenterat</i>	<i>Kontroll E</i>	<i>Utfört datum</i>
Efter rivning av plåtningar, väggskivor och isolering. Omfattning skador kartlagt.	X	X		
Skadat material borttaget, nytt material monterat.		X		
Montering vindduk, invikt runt regler i öppningar.	X	X		
Plåtmontage kontrollerat, ankantning/anslutning mot fasad.				
Invändig plastfolie monterad och anslutningar mot väggar, golv, tak och öppningar korrekt utförd och tätad.	X	X		

### 2.3.1 Dörr- och fönsterpartier

<i>Moment</i>	<i>Kontroll FS</i>	<i>Fotodokumenterat</i>	<i>Kontroll E</i>	<i>Utfört datum</i>
<b>Skadat och/eller missfärgat trä är utbytt, bedömning utförd av FS. Nya reglar monterade för infästning fönster.</b>	X	X		
Sekundär tätning monterad.		X		
Drevning utförd med svällband, tät i hörn.		X		
<b>Anslutning mot vindduk och plastfolie korrekt utförd.</b>	X	X		
Bottninglist och fogning utförd		X		
Plåtar och smyg monterad enligt AMA, avledning vatten säkerställd från fasad.	X	X		

Conservator AB

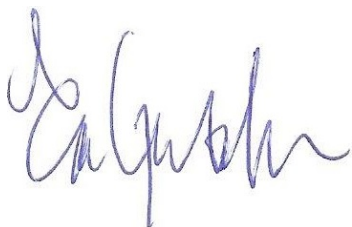

Eva Gustafsson  
Fuktsakkunnig

Granskad av:



John Sonestedt  
Civilingenjör